

















Глодалица

Упутство за употребу

JN1601

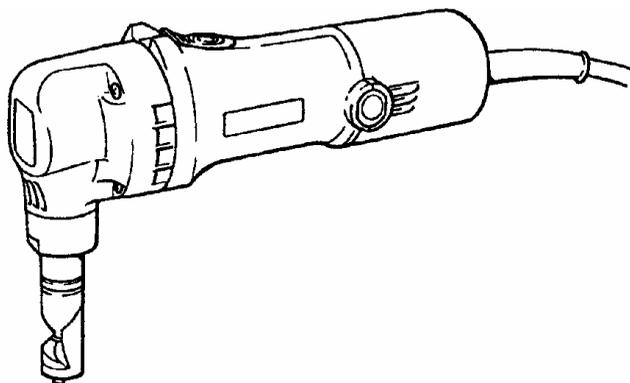

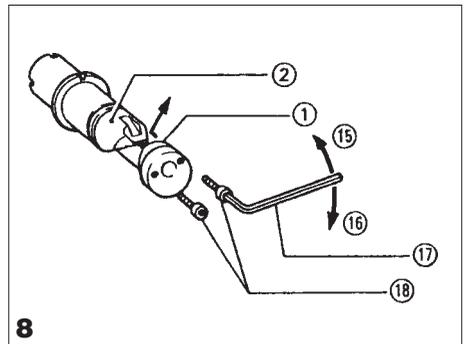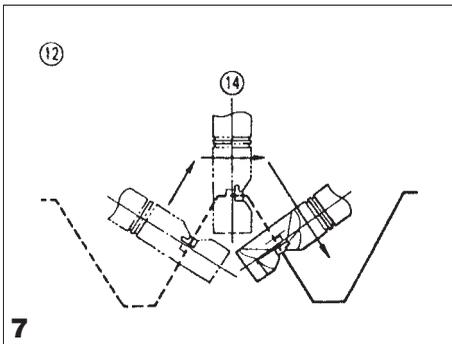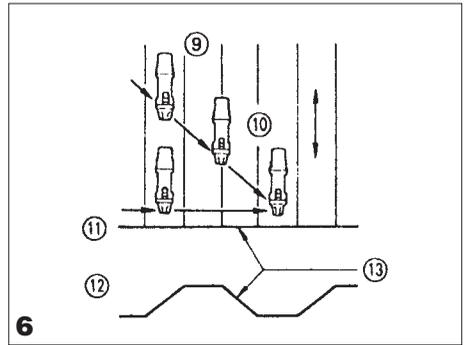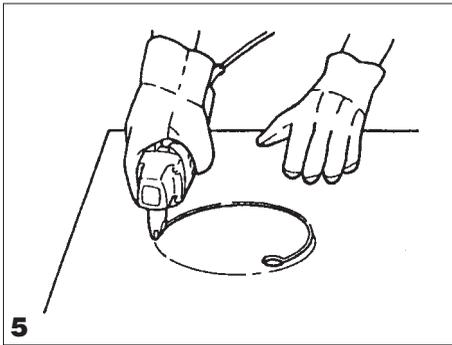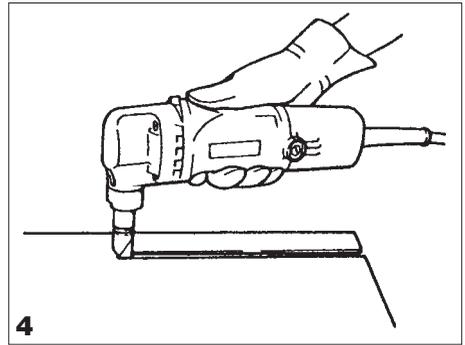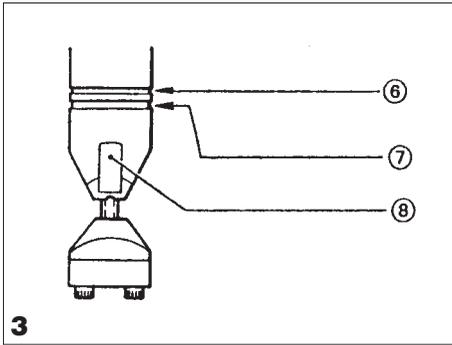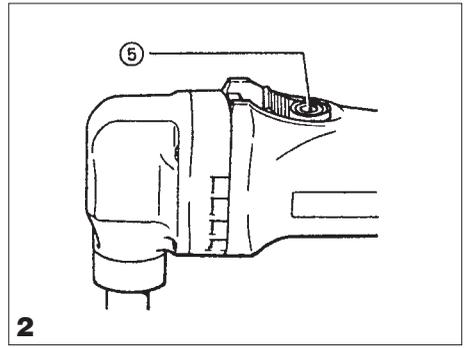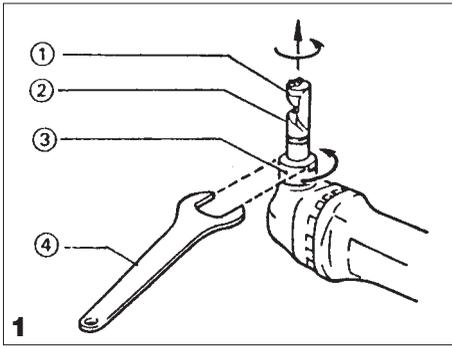

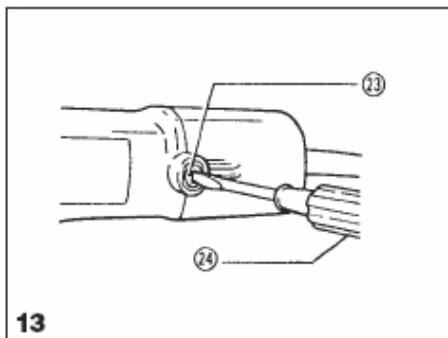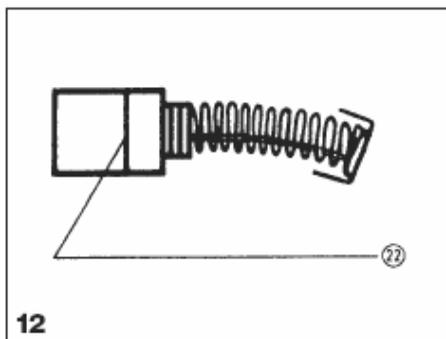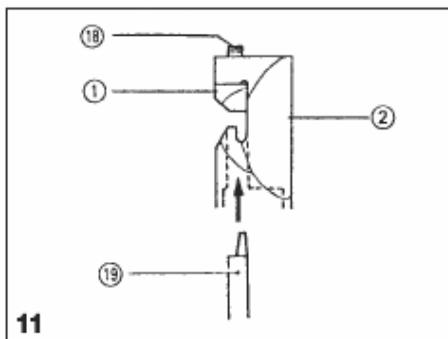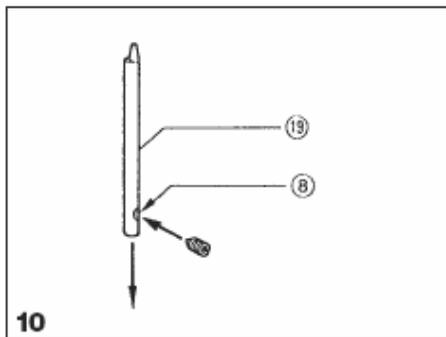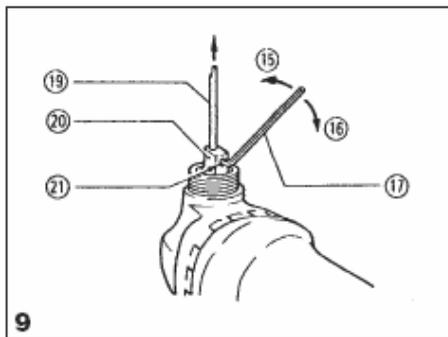

Симболи

Доле су приказани симболи који се односе на апарат. Пре прве употребе обавезно се упознајте са њиховим значењем.



Прочитајте упутство за употребу



ДВОСТРУКА ЗАШТИТНА ИЗОЛАЦИЈА

Преглед саставних делова

1 Матрица	9 Поглед одозго	15 Одврнути
2 Носач матрице	10 Сечење под углом на бразде	16 Заврнути
3 Сигурносна матрица	11 Сечење под правим углом на бразде	17 Имбус кључ
4 Кључ	12 Поглед са стране	18 Завртњи с матицом
5 Прекидач	13 Таласасте или трапезоидни лим	19 Шило
6 Мера за нерђајући челик: 1,2 мм	14 Глава за сечење мора да буде под правим углом у односу на радну површину	20 Носач шила
7 Мера за средње тврди челик: 1,6 мм		21 Завртањ
8 Вертикални жлеб		22 Гранични жлеб
		23 Поклопац угљених четкица
		24 Одвијач

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел **JN1601**

Највећа ефикасност сечења

Челик тврдоће до 400 Н/мм²..... 1,6 мм

Челик тврдоће до 600 Н/мм²..... 1,2 мм

Челик тврдоће до 800 Н/мм²..... 0,8 мм

Алуминијум тврдоће до 200 Н/мм²...2,5 мм

Најмањи полупречник сечења

Спољашња ивица..... 50 мм

Унутрашња ивица..... 45 мм

Број ходова у минуту..... 2.200

Укупна дужина.....261 мм

Нето маса..... 1,6 кг

- Наше производе прати сталан развој и технички напредак, због тога задржавамо право на промене без претходне најаве.
- Напомена: Технички подаци могу да се разликују у зависности од тржишта.

Прикључивање на електричну мрежу

Напон електричне мреже мора да се подудара са подацима на натписној плочици. Апарат ради само са једнофазном наизменичном струјом. Апарат је двоструко заштитно изолован према европским смерницама и зато може да се прикључи и у утичнице без уземљења.

Упутство за сигуран рад

Пре прве употребе прочитајте приложено упутство за сигуран рад и придржавајте га се током рада.

МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

УПОЗОРЕЊЕ:

Приликом употребе електричних алата увек се треба придржавати основних безбедносних упутстава, чиме могу да се спрече пожар, електрични удар и телесне повреде. Пре употребе овог производа прочитајте и поштујте наведена упутства.

За сигурну употребу:

1. Радни простор мора увек да буде чист.

У случају нереди на радном простору и на радним столовима брже долази до оштећења.

2. Радите у одговарајућем радном окружењу.

Електричне алате не излажите киши. Немојте да их користите у влажним или мокрим просторима. Радни простор треба да буде добро осветљен. Електричне алате не употребљавајте тамо где постоји опасност од пожара или експлозије.

3. Заштитите се од електричног удара.

Током употребе алата не додирујте уземљене предмете (нпр. цеви, радијатори, фрижидери, штелњаци).

4. Деци не дозволите да се приближе подручју рада.

Не дозволите другим особама да додирују алат или продужни кабл. Све особе морају да се налазе изван подручја рада.

5. Одложите алат који не употребљавате.

Ако алат не употребљавате, одложите га на суво, високо или закључано место изван дохвата деце.

6. Не преоптерећујте алат.

Свој рад ћете боље и сигурније обављати ако га употребљавате наведеном брзином или снагом.

7. Током рада увек употребљавајте прави алат.

Не очекујте од мањег алата да ће обавити задатак већег. Алат не употребљавајте за ненаменски рад; на пример, кружну тестеру не употребљавајте за сечење дрвених грана или трупца.

8. Употребљавајте одговарајућу одећу.

Немојте да носите лабаву одећу или накит јер могу да их захвате покретни делови алата. Када радите на отвореном, употребљавајте рукавице и храпаву обућу. Ако имате дугу косу, покријте је одговарајућом капом.

- 9. Употребљавајте заштитне наочари.**
Ако током рада настаје прашина, употребите и маску за заштиту од прашине.
- 10. Прикључите опрему за усисавање прашине.**
Ако Вам на располагању стоје уређаји за усисавање и сакупљање прашине, побрините се да буду прикључени и да се правилно користе.
- 11. Пазите да не оштетите електрични кабл.**
Алат никада не носите држећи га за кабл. Не искључујте га из мреже повлачењем за кабл. Кабл не излажите врућини. Пазите да није мастан од уља и да не пролази преко оштрих ивица.
- 12. Причврстите предмет обраде.**
За причвршћивање предмета обраде употребите стегу. То је сигурније од придржавања руком. Тако ћете алат моћи да држите са обе руке.
- 13. Током рада се не нагињите превише.**
Увек одржавајте стабилно упориште и равнотежу.
- 14. Брижљиво одржавајте алат.**
Побрините се да резни алат увек буде оштар и чист за бољи и сигурнији рад. Придржавајте се упутстава за подмазивање и замену додатака. Редовно прегледајте каблове. Према потреби нека их поправи овлашћени сервисер. Редовно прегледајте продужне каблове и замените их ако су оштећени. Рукохвати увек морају да буду суви, чисти и без остатака масти.
- 15. Искључите алат из мреже.**
Утикач изузмите из утичнице када алат не употребљавате као и пре одржавања или замене додатака као што су сечива, наставци и глодалица.
- 16. Уклоните кључеве за алат.**
Увек проверите да ли су кључеви и прибор за подешавање уклоњени из алата пре него што га укључите.
- 17. Спречите нехотично укључивање.**
Алат, прикључен на мрежу, не носите тако да можете нехотице да притиснете прекидач за укључивање. Пре прикључивања алата на мрежу проверите да ли се прекидач налази у положају за искључивање.
- 18. Напољу употребљавајте продужне каблове за употребу на отвореном.**
Када алат користите на отвореном, употребите само продужне каблове који су намењени за спољашњу употребу.
- 19. Будите опрезни.**
Увек посматрајте шта радите. Поступајте промишљено. Не радите са алатом ако сте уморни.
- 20. Прегледајте оштећене делове.**
Пре даље употребе алата брижљиво прегледајте заштитну опрему односно оштећени део да бисте установили хоће ли и даље правилно радити. Проверите да ли су покретни делови можда уклештени, да ли су правилно поравнати и монтирани и да ли су сломљени. Сви делови морају да буду правилно уграђени. Заштитну опрему или било који други оштећени део треба поправити на одговарајући начин или заменити у овлашћеном сервису, осим ако то у овом упутству за употребу није наведено другачије. Оштећене прекидаче треба заменити у овлашћеном сервису. Алат не употребљавајте ако не можете да га укључите или искључите прекидачем за укључивање/искључивање.
- 21. Упозорење:** Употреба додатака или опреме која није наведена у овом упутству или у каталогу, може да доведе до повреда.
- 22. Алат мора да поправља само стручњак.**
Овај електрични алат одговара важећим сигурносним прописима. Поправке смеју да обављају само квалификоване особе. У супротном, алат може да буде веома опасан.

ДОДАТНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

1. Електрични кабл не сме да се налази испред алата, него иза њега.
2. Не додирујте ножеве и предмет обраде одмах после обављеног посла јер су они обично врући па можете да се опечете.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

УПУТСТВО ЗА РАД

Промена положаја сечива (слика 1)

Важно: Пре почетка рада на алату увек проверите да ли је алат искључен и да ли је прикључен на електричну мрежу.

Положај сечива можете да померате за 360 степени. Да бисте то постигли, пратите следеће кораке:

1. Приложеним кључем одвртите матицу за блокирање
2. Повуците сечиво и окрените га у жељени положај
3. Затегните сигурносну матицу да би сечиво задржало жељени положај

У размацима од 90° постоје четири зауставна положаја: код 0°, 90° (лево и десно) и 180°. Да бисте поставили сечиво у било који од ових зауставних положаја, поступајте на следећи начин:

1. Приложеним кључем одвртите сигурносну матицу.
2. Мало повуците носач сечива и пустите га приликом окретања у жељени положај; сечиво ће ускочити у жељено зауставно место.
3. Сечиво мало окрените да бисте проверили да ли је правилно зашрафљено у зауставном месту.
4. Поново затегните сигурносну матицу.

УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ (слика 2)

ОПРЕЗНО: Пре прикључивања алата на електричну мрежу проверите да ли прекидач за укључивање/искључивање правилно ради и да ли се после притиска на задњи део прекидача враћа у положај „искључено“.

- Укључивање: притисните задњи део прекидача и гурните га унапред; после тога притисните и предњи део прекидача
- Зауштите прекидач у том положају.
- Искључивање: притисните задњи део прекидача

ЖЛЕБ ЗА МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ (слика 3)

Жлеб на рукохвату секача навоја служи као жлеб за мерење дозвољене дебљине сечења.

ЛИНИЈА СЕЧЕЊА (слика 3)

Вертикални жлеб на рукохвату секача навоја служи као индикатор линије сечења. Њена ширина иста је као ширина усека. Вертикални жлеб током сечења поравнајте са линијом сечења на предмету обраде.

Подмазивање

Означену линију сечења предмета обраде намажите алатним уљем. Тиме ћете продужити век трајања шила и резне главе. Подмазивање је важно посебно приликом сечења алуминијума.

ИЗРЕЗИ (слика 5)

Изрези су могући ако у предмету обраде најпре избушите рупу пречника 21 мм, кроз коју ћете касније убацити резну главу.

Сечење таласастог или трапезоидног лима (слике 6 и 7)

Приликом сечења под углом или попречно на жлебове таласастог или трапезоидног лима резну главу треба водити окренуту у смеру усека. Алат увек држите паралелно са жлебовима. Резна глава притом мора да буде постављена под правим углом (90°) на резну површину (погледајте слике 6 и 7).

УКЛАЊАЊЕ ИЛИ ПОСТАВЉАЊЕ ШИЛА И СЕЧИВА (слике 1, 8, 9, 10 и 11)

Важно: Пре уклањања или постављања шила или резне главе увек проверите да ли је алат укључен и да ли је прикључен на електрични напон.

Да бисте уклонили шило или секач навоја, зауставну матицу одвртите приложеним кључем. Уклоните рукохват секача навоја. Да бисте одврнули завртње с матицом, који причвршћују шило, употребите имбус кључ. Шило извучите из држача.

За постављање шила или сечива убаците шило у држач тако да водоравни жлеб на шилу буде окренут према завртњу. За причвршћивање шила притегните завртањ. Сечиво убаците у рукохват сечива. За причвршћивање сечива на рукохват притегните оба завртња. После тога рукохват убаците у алат тако да шило буде убачено кроз рупу у рукохвату. За причвршћивање рукохвата притегните завртањ са матицом. По завршетку шило и сечиво намажите алатним уљем и алат укључите извесно време.

ОДРЖАВАЊЕ

ПАЖЊА:

Пре било каквих радова на алату проверите да ли је алат искључен и да ли је утикач извађен из утичнице.

Замена угљених четкица (сл. 12 и 13)

Замените угљене четкице када се истроше до границе истрошености. Обе четке морате увек заједно да замените.

Да би овај производ остао сигуран и поуздан, његово одржавање и сва потребна подешавања поверите овлашћеном сервису Макита уз искључиву употребу оригиналних резервних делова.

ГАРАНЦИЈА

За алат Макита дајемо гаранцију у складу са законским прописима одређене државе. Из гаранције су искључена оштећења која су последица нормалног трошења и оштећења, преоптерећености или неправилног руковања алатом. У случају рекламације нерастављени алат с приложеним гарантним листом пошаљите свом продавцу или овлашћеном сервису МАКИТА.

Бука и вибрације код модела JN1601

Карактеристична вредност нивоа звучног притиска износи 82 дБ (А)

Током рада јачина звука може да прелази 85 дБ (А)

– Носите заштиту за уши –

Карактеристична ефективна вредност убрзања не прелази 2,5 м/с²

СЕ – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

Доле потписани Јасухико Канзаки, овлашћена особа друштва Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446 Japan, изјављује да је овај производ друштва Makita Corporation Japan

(серијски број: серијска производња)

усклађен са следећим стандардима:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

у складу са смерницама Савета Европе: 73/23/EWG, 89/336/EWG и 98/37/EWG.

Јасухико Канзаки СЕ 94



Директор

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive Tongwell, Kilton Keynes,
Bucks MK 8JD, U.K.

883894-068